

變頻式氬焊機

操作說明書

DT-252P

OP00000XXX

Jan 2026



華豐科技企業股份有限公司

電話：02-22983669（代表） 傳真：02-22983668

地址：新北市新北產業園區五工五路8號2F

1. 安全注意事項
2. 面板名稱解說、功能說明
3. 安裝
4. 操作方法
5. 保養維護
6. 使用者特性調整
7. 規格
8. 接線圖

1. 安全注意事項

此安全注意事項對使用者及週遭人員非常重要，於安裝及操作此設備前，請務必研讀並恪遵下列所述之安全注意事項。若忽略之將可能導致嚴重傷害及損害。

1-1 人身保護

- (1) 務必防止電擊，以策安全。
- (2) 操作中切勿接觸內部零件。
- (3) 不使用時請關閉電源。
- (4) 不可使用絕緣不良的電線安裝。
- (5) 清除槍頭熔渣或更換零件時，請關閉電源。
- (6) 當按下操作開關時，槍頭不可接觸身體。
- (7) 弧光與噪音會傷害眼睛、皮膚及聽力，請務必徹底做好穿著服裝及保護具的檢查。如穿戴適當的衣物、口罩、手套、護目鏡、耳罩及安全靴等。
- (8) 磁力線可能會影響心律調整器，使用心律調整器的患者，在操作或接近操作中設備前，請務必諮詢醫師的意見。
- (9) 入力電源線之綠色線確實做好接地工程的工作。

1-2 通風

- (1) 煙霧粉塵有礙健康，應避免吸入人體。
- (2) 使用抽風設備，以保持適當的通風。

1-3 火災預防

- (1) 在噴渣飛濺範圍內，若有易燃物，切勿操作。
- (2) 避免身體接觸噴渣，以防燙傷。
- (3) 為防止噴渣起火，請備有滅火設備與應變能力。
- (4) 冷卻後再移動工作物。

1-4 防風和換氣

在室外焊接或是使用電風扇的場所，要避免電弧焊接部位受風直接吹襲而影響到保護效果。如必要時需做防風處置（使用豎立掩蔽物如擋風板類等）。氬氣是一種惰性氣體，當在塔槽內或封閉之密室中實施焊接時會因通風不良而氧氣缺乏之現象，因此必須實施換氣工作，實行換氣時不能使用電風扇直吹，而需採行排氣換氣法。


1-5 特別注意事項

 為維護用電安全，請勿擅自修改本機之最大輸出電流。

註：一般家用 110V 電源最大規格為 15 安培。

在使用此設備前，請確實研讀使用操作說明書，以減少因使用或操作不當而導致的傷害及損壞。

2. 面板名稱解說、功能說明

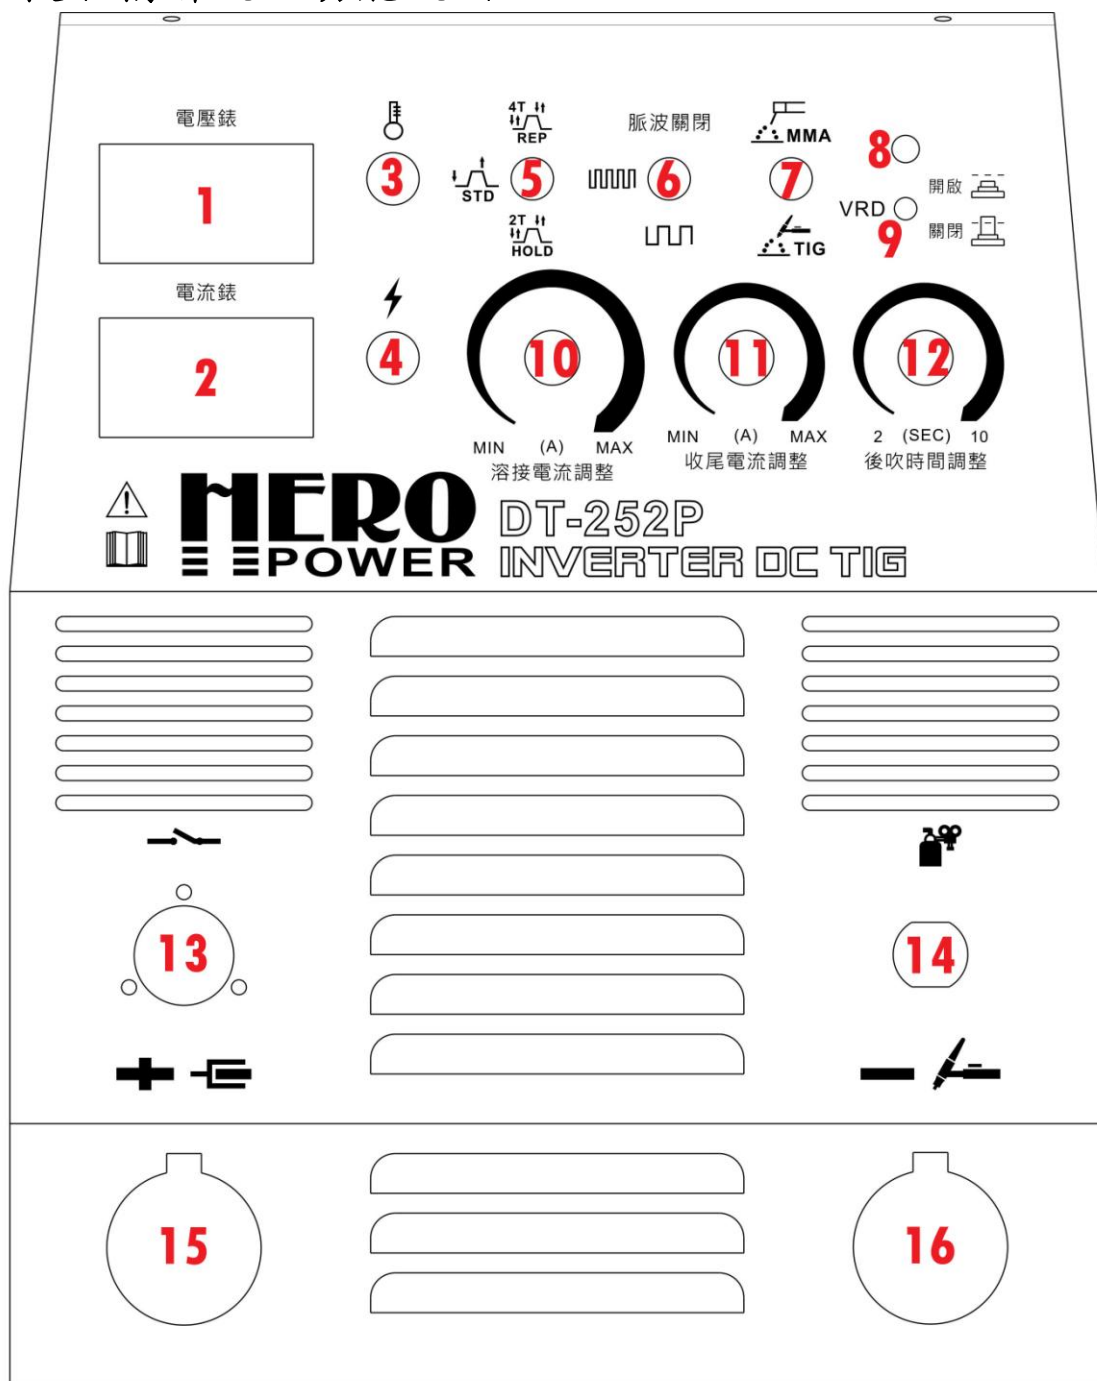

2-1 面板名稱解說

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 電壓表 | (9) VRD 開關 |
| (2) 電流表 | (10) 溶接電流調整 |
| (3) 過載指示燈 | (11) 收尾電流調整 |
| (4) DC 電源指示燈 | (12) 後吹時間調整 |
| (5) 功能選擇開關 | (13) 焊槍手按開關插頭 |
| (6) 脈波控制選擇開關 | (14) 氬氣出口端子 |
| (7) 氬焊、電焊選擇開關 | (15) 母材線接頭 |
| (8) VRD 指示燈 | (16) 氬焊槍接頭 |

2-2 功能說明

(1) 電壓表

顯示實際電壓值

(2) 電流表

預顯電流值

(3) 過載指示燈

當設備不能正常操作時，過載指示燈會亮。

(4) DC 電源指示燈

為顯示控制電源是否正常。

(5) 功能選擇開關

此為選擇 TIG 焊接控制方式：反覆(4T) / 無(OFF) / 自持(2T)

(6) 脈波控制選擇開關

在選擇脈波控制模式的開關。脈波關閉 (PULSE OFF) / 高段 (HI) / 低段 (LOW)。

(7) 氬焊、電焊選擇開關

在選擇控制模式的開關。手電焊(MMA) / 氬焊(TIG)。

(8) VRD 指示燈

VRD ON 時 VRD 指示燈會亮，在焊接時 VRD 指示燈會暗。

(9) VRD 開關

電焊防電擊開關。

(10) 熔接電流調整

可設定適當需要的焊接電流。

(11) 收尾電流調整

可設定適當需要的收尾電流。

(12) 後吹時間調整

後流保護氣體持續 2~10 秒

(13) 焊槍手按開關插頭

連接氬焊槍開關導線。

(14) 氬氣出口端子

連接氬焊槍氬氣管。

(15) 母材線接頭

連接氬焊母材線接頭。

 
(16) 氬焊槍接頭

連接氬焊槍導線。

3. 安裝

3-1 氬焊時，所需要選用的配件

3-1-1 實施氬氣焊接時所需的組成



3-1-2 氬氣和壓力調整器(錶)附流量計

焊接用的氬氣純度與焊接品質有著密切關係，因此在焊接時，請選用高純度氬氣。氬氣瓶為高壓容器，內裝有約 150Kg / c m² 的高壓，使用時必需裝置氬氣壓力調整器來減壓。

3-1-3 遮光處置及防熱護具

實施氬氣焊接時所產生之強烈光線比一般手焊接還要強烈，因此必需使用面罩、手套、遮光玻璃來保護眼部及身體以防灼傷。焊接電流值與遮光黑玻璃號碼配合如下：

焊 接 電 流	100A 以下	100A~200A	200A~400A
遮光黑玻璃號碼	NO.8，NO.9	NO.10，NO.11	NO.12，NO.13

3-2 氬焊時的安裝

3-2-1 氬氣源的安裝

- (1) 將氬氣網狀氣管接於氣體入口。
- (2) 切勿使用其它的氣體或混合氣。

3-2-2 氬焊槍、槍頭開關及母材線的安裝

- (1) 將氬焊槍導線確實地插入氬焊槍接頭。
- (2) 將槍頭開關接頭插入微動開關接頭，並旋緊。
- (3) 將氬氣管接於氬氣出口端子，並適當地旋緊。
- (4) 將母材線插入氬焊母材線接頭，地線夾夾住工作物。

3-2-3 面板選擇開關位置

- (1) 將氣體後流時間、電焊開關置於氣體後流 1.5S / 氣體後流 3S，即為開關在“中間/下方”。
 - (2) 將自持控制選擇開關置於反覆 (4T REP) / 無 (OFF) / 自持 (2T) 模式。
- ※註：不可將自持控制選擇開關置於手電焊 (STICK) 模式，如置於手電焊 (STICK) 模式，將無法使用氬焊，而成為手電焊功能，請特別注意。

3-3 手電焊時的安裝

3-3-1 電焊夾及母材線的安裝

- (1) 將電焊夾導線確實地插入氬焊母材接頭（TIG WORK）。
- (2) 將母材線插入氬焊槍接頭（TIG TORCH），地線夾夾住工作物。

3-3-2 面板選擇開關位置

- (1) 將自持控制選擇開關置於無（OFF）位置，即為開關在“中間”。
- (2) 將氣體後流時間、電焊開關置於手電焊（MMA）模式，即為開關在“上”。

4. 操作方法

()內請參照第二章說明，〔 〕為步驟順序。

工作模式 設定順序			項 目	內 容
手 電 焊	焊 道 清 除	氬 焊	安裝之確認	請參照第三章安裝說明，再做確認，並確實注意操作安全。
[1]	[1]	[1]	將 AC 電源開關切入“ON”	AC 電源開關切入“ON”，(2)DC 電源指示燈即亮且冷卻風扇即轉動。
		[2]	氬氣流量之調整	先啟開氬氣瓶之開關，然後調節氬氣壓力調整器上之流量調整旋鈕，使氬氣流量適合焊接之所需。
		[3]	保護氣體後流時間的調整	在焊切終了時，氣體後流時間的調整。保護氣體後流時間依使用之焊切電流大小及使用鎢電極棒，由(10)旋鈕配合調整至適當值。
	[2]	[4]	選擇自持控制模式	依工作選擇(8)至所需的控制方法。
[2]	[3]	[5]	工作電流之設定	依加工物設定(4)至所需之電流。(3)初期/(11)收尾電流只有在氬焊(TIG)、自持(CRATER)時才有效。
[3]			實施焊接	把包藥之焊條與母材碰觸後電弧產生。
	[4]		實施焊道清除	將清除布固定於槍頭，沾適量的藥水，將槍頭置於加工物上，按下槍頭開關產生熱後，便可實施焊道清除。
		[6]	實施氬焊	先將焊槍靠近母材，使瓷焊火嘴與母材接觸後然後按下焊槍之手按開關於保護氣流出，先流時間過後高週波會產生引導，使焊接電弧發生。電弧發生穩定後，高週波則停止。
[4]	[5]	[7]	焊接停止	1. 焊道清除、氬焊時： 依 2-3 之說明，可由槍頭開關來操作控制即可停止，或將槍移離工作物。 2. 手電焊時：把焊條往上提起，電弧即停止。
		[8]	保護氣體停止	當焊切動作終了時，保護氣體後流時間過後，保護氣體會依設定自動停止流出。
[5]	[6]	[9]	停止操作	1. 將 AC 電源開關切入“OFF”，(2)DC 電源指示燈即滅且冷卻風扇停止轉動。 2. 將電源開關切入 OFF 位置。 3. 關閉氣源開關。

5. 保養維護

※注意：實施保養維護前，請關閉電源開關，並去除入力電源，經過十分鐘後，才可打開電源箱。

5-1 例行保養

5-1-1 檢視電纜、導線，是否斷裂、破皮或絕緣不良，修護後請注意清潔，鎖緊與良好的導性。

5-1-2 清理電源箱內部塵垢時，請打開機蓋，使用乾燥淨潔的壓縮空氣噴吹。
如須清理或調整高壓間距時：

- (1)關閉電源開關。
- (2)放鬆螺帽。
- (3)移動鎢電極，以得到想要的間距（標準間距大於 0.5mm 小於 0.6mm，調整時請於 $\pm 0.1\text{mm}$ 內調整）。
- (4)鎖緊螺帽。

6. 使用者特性調整

※以下特性需技術人員指導始可調整。

6-1 起弧特性調整

可依使用者需求調整起弧特性及時間。

調整主控制板 UB16023-5 SW1、SW2、SW3、SW4 指撥開關，調整方式如下：
起弧電流調整

開關位址 電流	SW1	
	1	2
60A	ON	ON
50A	OFF	ON
30A	ON	OFF
20A	OFF	OFF

※出廠設定為 20A

起弧時間調整

開關位址 時間	SW2		SW3	
	1	2	1	2
20ms	ON	ON	ON	OFF
40ms	ON	ON	OFF	OFF
50ms	ON	OFF	OFF	OFF
96ms	OFF	ON	OFF	OFF

※出廠設定為 20ms

前吹時間設定

時間 \ 開關位址	SW4	
	1	2
30ms	ON	ON
40ms	ON	OFF
70ms	OFF	OFF

※出廠設定為 30ms

軟硬火設定


火性 \ 開關位址	SW1		SW2		SW3	
	1	2	1	2	1	2
硬火	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
中硬火	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
軟火	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
超軟火	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
無起弧電流						ON

7. 規格

7-1 電氣規格

內容值 項目、單位				DT-252P
額定入力電壓及相數		VAC	1/3Φ 220VAC 50/60 HZ	
電源變動範圍		%	+15 , -15%	
額 定 入 力	TIG	220VA	KVA	8.62
		C	KW	6.29
	STICK	220VA	KVA	6.72
		C	KW	4.91
額 定 負 載 電 壓	TIG	220VA C	VDC	20
	STICK	220VA C	VDC	26
開路(空載) 電壓		220VA C	VDC	105 (+5 , -5)
輸 出 電 流 範 圍	TIG	220VAC	ADC	5(+0,-1)~250(+2,-0)
	STICK	220VAC	ADC	5(+0,-1)~150(+2,-0)
氬氣後流時間		Sec	2 秒~10 秒	
氬氣前吹時間		Sec	SW 調 ; 70ms 、 40ms 、 30ms、關閉	
脈波頻率		Hz	低 0.8(±20%) /高 9.5(±20%)	
制御控制			CRATER /OFF/ REPEAT	
使用率(10 分鐘週期)		%	40@ 40 度/10 分鐘週期	
PWM Freq		kHz	50~50.5	
PWM DUTY CYCLE		%	39~40	
表頭			電壓表(實際)/電流表(預顯)	
防電擊裝置			√	
外型尺寸 (W*D*H)		mm	205*455*295	
重量		Kg	16	

8. 接線圖

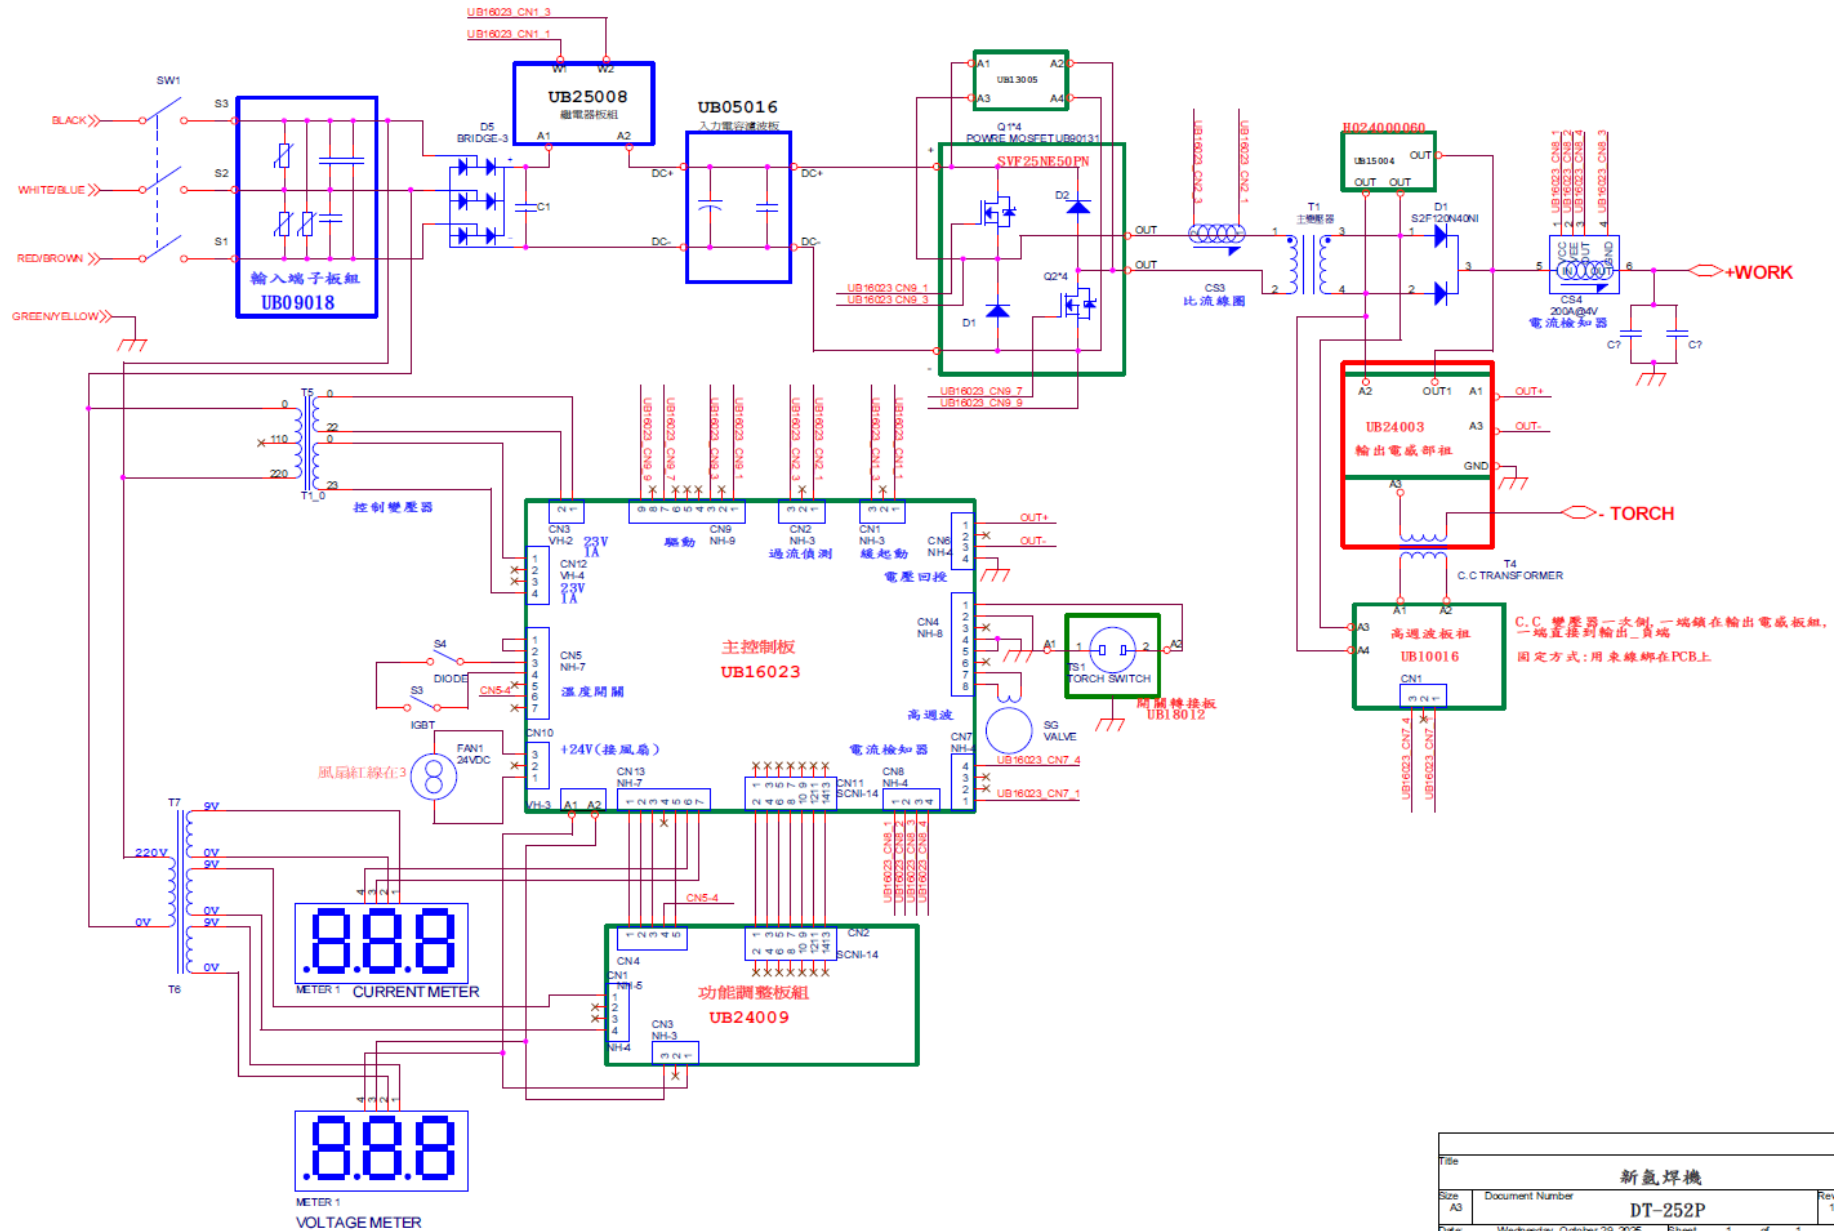

File	新氬焊機		
Size	Document Number	DT-252P	Rev 1
Date	Wednesday, October 26, 2023	Sheet	1 of 1